

Op 12 maart 2026 heeft [redacted] de plantvakken gecontroleerd op de N281. Zijn bevindingen zijn weergegeven in onderstaande fotorapportage.



Foto 1: Locatie N281 HM 31,0 d  
Tussenberm.



Foto 2: Takkenril niet toegestaan in dit vak.



Foto 3: Bomen niet gedund maar langs elkaar weggezaagd. Dit is in afwijking van eis 2.2.2-2.



Foto 4: Stobbehoogte te hoog. Maximale hoogte volgens eis 2.2.2-1 bedraagt 0,15 meter.



Foto 5: Snoeimateriaal onvoldoende opgeruimd.



Foto 6: Snoeiafval tegen landhoofd.



Foto 7: Schade aan de berm veroorzaakt, zonder herstelwerkzaamheden.



Foto 8: Grof snoeihout in de berm.



Foto 9: Buitenberm bij HM 30,1 Links.  
Mooie taxus onderbeplanting weggezaagd.



Foto 10: Stobbehoogte niet volgens eis.



Foto 11: Bij HM 29,3 Tussenberm.  
Boom weggezaagd die vrij kon staan, volgens eis 2.2.2-2.



Foto 12: 3 bomen op rij weggezaagd is geen dunning over een lengte van  $\pm 20 \text{ m}^1$ .

- Bij HM 29,1 TB + AB stobbehoogte te hoog (geen foto).
- HM 29,1 t/m 27,7 Rechts AB smalle strook achter sloot plantsoen?



Foto 13: Locatie N281 HM 28,6 Links.



Foto 14: AB geen snoei uitgevoerd.



Foto 15: Idem.



Foto 16: HM 28,5 t/m 28,7 in TB nog bezig met kraan, kraanauto en zagers.



Foto 17: Locatie N281      HM 28,1 d.



Foto 18: Tussenberm, takkenrillen niet toegestaan. Talud is te steil, zie eis 2.2.2-4.



Foto 19: Buitenberm nog opruimen.

- HM 27,1 LAB + TB opgeruimd van 28,2 tot 27,4. Is nog niet afgewerkt.
- 85823 24,0 t/m 31,0 Links Bomen worden geveld die volgens eis mogen blijven staan.
- Bij 26,8 links tot 26,2 is niet gesnoeid.
- Bij 26,2 Links dode beplanting nog aanwezig, vooral Ulmus (iepen) iepziekte??
- Tot 25,6 zowel Links al Rechts werkzaamheden uitgevoerd, niet volledig, niet opgeruimd, dubbele takkenrillen, niets is gereed.



Foto 20: Locatie N281 24,1 d buitenberm.



Foto 21: Takkenrillen in te steil tallud, is niet toegestaan.  
Snoei aan Carpinus → bloedende wonden bij ABC bomen.



Foto 22: Locatie N281      HM 23,9c afrit.



Foto 23: Dubbele takkenrillen zijn niet toegestaan.



Foto 24: Snoeihout nog op een hoop. Is geen takkenril.



Foto 25: langs het hekwerk is Liguster gesnoeid. Snoeihout is weggedrukt tegen het hekwerk. Takkenril is niet in het midden van het vak verwerkt.



Foto 26: Stobbes te hoog.



Foto 27: Snoeihout niet opgeruimd. Liguster snoeihout is tegen raster gedrukt en niet in het midden van het vak in een ril verwerkt , conform eis 2.2.2-4.



Foto 28: Liguster genoeid, snoeihout tegen rooster gedrukt.



Foto 29: Snoeihout nog op een hoop, niet in een ril verwerkt.



Foto 30: Snoeiafval niet opgeruimd.



Foto 31: Locatie N281      HM 23,8 d Links.



Foto 32: Te weinig bomen gedund.



Foto 33: Stobbehoogte te hoog.



Foto 34: Fijne struikenlaag wordt nagenoeg 100% afgezet.

### **Algemeen:**

In de plantvakken wordt veel geklepeld.

Vooraf 100% kaalslag in de vakken.

Bomen mogen elkaar raken en tot 20% overlappen. Dunning van boomvormers wordt niet verdeeld over het vak uitgevoerd.

Takkenrillen worden niet in het midden van de vakken neergelegd of zijn groter dan de eis in 2.2.2--4. Op te steile taluds mogen geen rillen worden toegepast.

Opruimen van snoeihout is binnen een aantal vakken onvoldoende of ligt grof snoeihout in de grasberm.

De aannemer moet nog veel vakken dunnen. Bij verdere uitvoering in de tijd is het noodzakelijk om een flora en fauna scan uit te voeren en het snoeien volgens ecologisch werkprotocol ontheffingsvrij te kunnen uitvoeren.