



## Oplevercontrole rapport Omgevingswet voor het aspect ontgrondingsactiviteiten (OW-ontg)


Zaaknummer : Z2025-00000167

Controledatum : 14 januari 2025

Locatie : Ontgrondingsgebied "IJzeren Man" Lozerweg te Weert

Conclusie : Er zijn overtredingen geconstateerd, de locatie is niet opleverklaar

Naar waarheid opgemaakt door de toezichthouder	
Naam	[REDACTED]
E-mailadres	[REDACTED]@prvlimburg.nl
Datum	28-1-2025

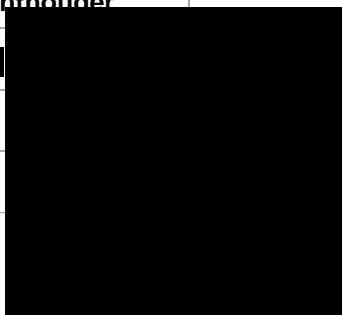

# Algemene informatie

Naam inrichting / locatie	Ontgrondingsgebied "IJzeren Man" te Weert
Adres inrichting	Lozerweg 100
Plaats	6006 SR Weert
Vergunninghouder	Centrale Zandwinning Weert B.V.
Correspondentieadres	Postbus 7844
Postcode en plaats	5995 ZG Kessel
Contactpersoon	De heer [REDACTED] - Adviseur Gebiedsontwikkeling
Gesproken met	De heer [REDACTED] - Uitvoerder

## 1 Aanleiding

Op 14 januari 2025 is een controle uitgevoerd op naleving van de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning voor de ontgrondingsactiviteit, zoals hieronder genoemd bij 'Vergunningssituatie' en op naleving van artikel 5.1, lid 1, onder c van de Omgevingswet.

## 2 Relevante wet- en regelgeving

Omgevingswet artikel 5.1, lid 1, onder c

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een ontgrondingsactiviteit te verrichten.

Omgevingswet artikel 5.5, lid 2, onder b

Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) paragraaf 16.2.2 Ontgrondingsactiviteiten

Artikel 16.7 (aanwijzing vergunning vrije gevallen)

Artikel 16.8 (aanwijzing vergunning vrije gevallen zonder afwijkmogelijkheden)

## 3 Vergunningssituatie

In onderstaande tabel wordt de vergunningssituatie weergegeven.

Soort vergunning	Kenmerk besluit	Datum besluit	Dossiernummer (Ogw)
Ontgrondingsvergunning	CC87	22 mei 2001	2302
Ontgrondingsvergunning (wijziging)	2014/72378	18 december 2014	2302
Ontgrondingsvergunning (wijziging)	2016/58220	28 juli 2016	2302
Ontgrondingsvergunning (wijziging)	DOC-00183999	30 september 2021	2302

## 4 Samenvatting controleresultaten

In deze samenvatting zijn alleen de resultaten beschreven die om actie vragen van de vergunninghouder, zoals overtredingen en aandachtspunten. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de controleresultaten verwijzen wij u naar de navolgende pagina's in dit controlerapport.

Nr.	Overzicht van overtredingen (Handelingen waarvan geconstateerd is dat die strijdig zijn met de voorschriften van omgevingsvergunningen voor een ontgrondingsactiviteit).
1	Voorschrift 1.2 (omgevingsvergunning met kenmerk DOC-00183999) - De eindtoestand ingevolge voorschrift 5 is niet binnen de daarvoor gestelde termijn (uiterlijk per 31 december 2024) gerealiseerd.

<b>2</b>	Voorschrift 4.5 (omgevingsvergunning met kenmerk 2016/58220) - De ontgroning is niet afgewerkt conform het door het College van Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand.
----------	--

<b>Aandachtspunten</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Aandachtspunt</b>
<b>A</b>	Jaarlijks dient een interpretatie en rapportage van de monitoringsrapportage aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd.
<b>B</b>	De voorschriften inzake de veiligheid blijven gelden totdat de locatie is opgeleverd.

## 5 Beschrijving bevindingen en resultaten van de controles

Tijdens de controles is hoofdzakelijk gecontroleerd aan de hand van de artikelen of voorschriften, die op basis van de benoemde wetgeving van toepassing zijn.

Voor de beschreven bevindingen in dit rapport wordt alleen ingegaan op datgene wat daadwerkelijk is gecontroleerd. Niet behandelde thema's of onderwerpen en het niet-vermelden van voorschriftnummers in dit rapport wil niet zeggen dat daaraan onvoorwaardelijk wordt voldaan.

In het navolgende deel van dit controlerapport wordt achtereenvolgens per controle-aspect beschreven:

- wat is gecontroleerd;
- wat is waargenomen en/of welke bevindingen zijn gedaan;
- welke conclusie en/of (herstel)termijn daaraan is verbonden;
- eventueel ondersteunende informatie zoals afspraken, opmerkingen en/of foto's.

### CONTROLE ONTGRONDINGSVERGUNNING

#### Geldigheidsbepalingen

##### **Voorschrift 1.1 (2016/58220)**

De ontgronding moet worden opgeleverd overeenkomstig het in voorschrift 5 genoemde definitieve plan van de eindtoestand, tenzij de navolgende voorschriften anders bepalen.

##### **Voorschrift 1.2 (DOC-00183999)**

Het winnen van specie wordt toegestaan tot 31 december 2023.

De eindtoestand ingevolge voorschrift 5 dient te zijn gerealiseerd uiterlijk per 31 december 2024.

De vergunning is geldig, totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning, is voldaan.

#### **Bevindingen**

Tijdens het controlebezoek op 14 januari 2025 is geconstateerd dat:

- de ontgronding niet is afgewerkt en ingericht conform het definitieve plan van de eindtoestand.  
De eindtoestand ingevolge voorschrift 5 is niet per 31 december 2024 gerealiseerd;
- specie binnen de ontgrondingslocatie is verplaatst om de inrichting conform het definitieve plan van de eindtoestand te realiseren;
- de vergunning geldig blijft totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning, is voldaan.

#### **Verklaring uitvoerder**

*Volgens de uitvoerder is het vanwege overmacht niet gelukt de gehele ontgrondingslocatie binnen de gestelde termijn af te werken en in te richten. Het niet afwerken en inrichten van de ontgrondingslocatie is te wijten aan de uitzonderlijk hoge grondwaterstand en de hoge waterplaspellen in 2024. Daardoor staan oeverdelen onder water of zijn zelfs geheel overstroomd, waardoor een veilige uitvoering van de werkzaamheden aan de oevers niet overal mogelijk is geweest. Voor zover de omstandigheden het hebben toegelaten is de uitvoering van de afwerkings- en inrichtingswerkzaamheden doorgegaan. Deze uitgevoerde werkzaamheden werden beperkt doordat de locatie moeilijk met materieel toegankelijk was. De uitvoering van de resterende werkzaamheden wordt pas goed mogelijk als de (grond)waterstanden weer normaal worden.*

**Conclusie**

Voorschrift 1.2 wordt overtreden.

**Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid****Voorschrift 2 (2016/58220)**

Ter verzekering van de afwerking en de inrichting moet de houder van de vergunning, ten behoeve van de provincie Limburg een waarborgsom hebben gesteld ter grootte van in totaal € 250.000 (uit te splitsen in een algemene waarborgsom van € 200.000 en een specifieke waarborgsom van € 50.000 ten behoeve van de nazorgverplichtingen als bedoeld in voorschrift 8).

**Bevindingen**

De houder van de vergunning heeft ter verzekering van de afwerking en inrichting ten behoeve van de provincie Limburg twee bankgaranties overgelegd.

Een bankgarantie (ref. nr. NLNTFSBGI0056573 d.d. 31/01/2023 ter hoogte van € 200.000,-) en een bankgarantie (ref. nr. NLNTFSBGI0056575 d.d. 31/01/2023 ter hoogte van € 50.000,-).

**Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 2 geconstateerd.

**Taakstellende voorschriften****Voorschrift 3.1 (2016/58220)**

Binnen 12 maanden na het van kracht worden van dit besluit dient het definitieve plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in 6-voud.

**Bevindingen**

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 22 december 2022 een verzoek tot goedkeuring van het eindplan ontvangen. Dit verzoek tot goedkeuring is op 15 februari 2024 aangevuld. Op 16 februari 2024 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het eindplan goedgekeurd (besluit kenmerk D2023-00000480).

**Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 3.1 geconstateerd.

**Voorschrift 3.3 (2016/58220)**

De houder van de vergunning is verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aan ons college, onder vermelding van het zaaknummer, de datum van het vergunningenbesluit en het specifieke voorschriftnummer, opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.

### **Bevindingen waarborg**

Op 20 januari 2025 heeft de vergunninghouder de in voorschrift 3.3 bedoelde opgave over het kalenderjaar 2024 verstrekt.

### **Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 3.3 geconstateerd.

### **Voorschrift 3.5 (2016/58220)**

Alvorens de ontgronding gewijzigd mag worden voortgezet dient door ons college goedkeuring te zijn verleend aan een door aanvrager overgelegd document waarin ten genoegen van ons college is aangetoond dat de Waterbuffer maatregel is gerealiseerd, en een blijvende infiltrerende capaciteit en werking heeft zoals bedoeld in de bij de aanvraag gevoegde Passende Beoordeling.

### **Bevindingen**

Tijdens een eerdere controle op 15 november 2024 is geconstateerd dat het westelijk deel van de waterbuffersloot door afkalving van de slootwand niet met water gevuld is en dus geen blijvende infiltrerende capaciteit en werking heeft. Om deze overtreding ongedaan te maken is een handhavingstraject opgestart waarbij een termijn is gesteld (31 maart 2025), waarvoor dit gerealiseerd moet zijn. Na het verstrijken van de termijn wordt de werking van de waterbuffermaatregel gecontroleerd en beoordeeld of de overtreding ongedaan is gemaakt. Tijdens de controles op 15 november 2024 en 14 januari 2025 is geconstateerd dat het oostelijke deel van de waterbuffersloot wel met water gevuld is (zie foto 1) en daarmee een infiltrerende capaciteit en werking heeft.

### **Conclusie**

De waterbuffersloot is niet in werking zoals bedoeld in de bij de aanvraag gevoegde Passende Beoordeling. Dit is tijdens de controle op 15 november 2024 geconstateerd en er is een termijn gesteld waarbinnen de overtreding ongedaan gemaakt moet worden. Tijdens de controle op 14 januari 2025 is geconstateerd dat de waterbuffersloot in het westelijk deel van de locatie nog steeds niet watervoerend is. De gestelde termijn tot ongedaan maken van de overtreding is echter nog niet verstreken. Na het verstrijken van de hersteltermijn op 30 maart 2025 wordt beoordeeld of de werking van de waterbuffersloot voldoet aan het gestelde in voorschrift 3.5.

### **Foto**



**Foto 1:** Watersloot (infiltratiesloot) in het oostelijk deel van de locatie is watervoerend en heeft infiltrerende capaciteit en werking

**Voorschrift 3.6 (2016/58220)**

Door ons college dient goedkeuring te zijn verleend aan een schriftelijk bij ons college door aanvrager ingediend grondwatermonitoringsplan.

Als onderdeel van voornoemd grondwatermonitoringsplan dient de vergunninghouder in de westelijke plas op een door of namens ons college aan te wijzen plaats een peilschaal te plaatsen, welke aan NAP is gekoppeld.

**Bevindingen**

Bij besluit van 16 november 2016 (kenmerk 2016/92859) heeft Gedeputeerde Staten van Limburg het door CZW overgelegde grondwatermonitoringsplan van 17 oktober 2016 goedgekeurd.

Tijdens de controle is geconstateerd dat in de westelijke (duik)plas een peilschaal geplaatst is die aan NAP is gekoppeld (zie foto 2).

**Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 3.6 geconstateerd.

**Aandachtspunt**

Jaarlijks dient de vergunninghouder een interpretatie en rapportage van de monitoringsrapportage aan Gedeputeerde Staten te overleggen.

**Foto**

**Foto 2:** In de westelijke duikplas is een peilschaal geplaatst die aan NAP gekoppeld is

## Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding

### Voorschrift 4.5 (2016/58220)

De ontgronding dient te worden afgewerkt conform het door ons college goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 5.

#### Bevindingen

Tijdens de controle is de afwerking van de ontgronding beoordeeld en is er geconstateerd dat de ontgronding niet is afgewerkt conform het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand.

Met betrekking tot de diverse deelgebieden die in figuur 2.3 in bijlage 1 van het Plan van de eindtoestand zijn opgenomen is geconstateerd dat:

- deelgebied 1A van de noordelijke kweloever deels is afgewerkt als ruigtegebied (zie foto 3) en dynamisch moeras (zie foto 3). Het gebied dat afgewerkt moet worden als droge heide is voor een deel in gebruik als werkweg (zie foto 4), waardoor daar nog geen droge heide aanwezig is. De inrichting van deelgebied 1A voldoet niet aan het eindplan;
- in de deelgebieden 1B en 1C ter plaatse van de noordelijke kweloever nog afwerkings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In deelgebied 1B moet nog specie worden opgespoten zodat dit oppervlak afgewerkt kan worden als dynamisch moeras conform het eindplan (zie foto 5). In deelgebied 1C is geconstateerd dat een vijver (zoete plas) is aangelegd conform het eindplan, maar in de bovengrond van deelgebied 1C zijn nog elektriciteitsleidingen aanwezig en zichtbaar (zie foto 6). Omdat deze leidingen nodig zijn om het materieel te kunnen gebruiken dat nodig is voor de afwerking conform het eindplan kunnen ze nog niet ontmanteld worden. De uitvoerder verklaarde dat de leidingen aanwezig moeten blijven zolang het elektrisch materieel gebruikt moet worden voor de afwerking. Verder is deelgebied 1C niet opgeschoond (verharding en bebouwing deels nog aanwezig) waardoor niet voldaan wordt aan het eindplan;
- deelgebied 2 (zuidelijke kweloever) is niet omgevormd tot drie kleine ondiepe plassen. Deelgebied 2 is niet afgewerkt en ingericht conform het eindplan (zie foto 7);
- deelgebied 4 (natuurstrook Voorhoeveweg) is afgewerkt en ingericht conform eindplan (zie foto 8);
- in deelgebied 5 (duikplas, westelijke plas) nog werkzaamheden op en aan de plasbodem met behulp van de zandzuiger worden uitgevoerd (zie foto 9). Ook aan de westelijke oever van de duikplas werden tijdens de controle nog werkzaamheden uitgevoerd om de oever te profileren. In de zuidwestelijke hoek van de deelgebied 5 is geconstateerd dat de oever grotendeels onder water staat (ter plaatse van de kadastrale percelen gemeente Weert sectie K nr. 4658 en nr. 4667, zie foto 10). De afwerking en inrichting van deelgebied 5 voldoet niet aan het eindplan.
- deelgebied 6 (natuurstrook straalbedrijf Cuijpers), een onvergraven zone betreft die in eigendom is van de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland (zie foto 11);
- in de grote (oostelijke) plas nog een deel van deelgebied 1B aangelegd moet worden (zie foto 5);
- de infiltratiesloot alleen in het oostelijk deel van ontgrondingslocatie (tot aan de voormalige Heihuisweg) watervoerend is en daarmee in werking is (zie foto 1) zoals vereist volgens voorschrift 3.5 van de ontgrondingsvergunning. Het westelijke deel van de infiltratiesloot moet opnieuw aangelegd worden omdat door afkalving van de oever een deel van de infiltratiesloot is weggeslagen. Geconstateerd is dat de herstelwerkzaamheden aan het noordelijk talud van de duikplas in uitvoering zijn (zie foto 12) zodat de watersloot opnieuw aangelegd kan worden en de watersloot watervoerend wordt en daarmee in werking is zoals is vereist volgens voorschrift 3.5 van de ontgrondingsvergunning;

- het gebied dat in het definitieve plan van de eindtoestand aangegeven wordt als “bosstrook Lozerweg” (deelgebied 9A, 9B en 9C) niet is vergraven (zie foto 13, situatie op 13-01-2025).

Tijdens de controle op 14 januari 2025 zijn geen oppervlaktemetingen van de deelgebieden uitgevoerd. Dit omdat tijdens de controle is geconstateerd dat de afwerking en inrichting van meerdere deelgebieden niet voldoet aan het goedgekeurde plan van de eindtoestand.

Met betrekking tot de inrichtingselementen die op het eindplan zijn aangegeven (zoals duik-/steiger vogelkijscherm, speeltoestel, zitbank met prullenbak visvijver, MTB routes, wandelpaden, borden enz) is geconstateerd dat deze niet aanwezig c.q. aangelegd zijn.

Op basis van de bevindingen van de controle op 14 januari 2025 voldoet de ontgroning qua afwerking en inrichting niet aan het eindplan en kan de ontgroning niet worden opgeleverd overeenkomstig het goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand, zoals bedoeld in voorschrift 5.

#### **Verklaring uitvoerder**

*Volgens de uitvoerder is het vanwege overmacht niet gelukt de gehele ontgrondingslocatie binnen de gestelde termijn af te werken en in te richten. Het niet afwerken en inrichten van de ontgrondingslocatie is te wijten aan de uitzonderlijk hoge grondwaterstand en de hoge waterplaspeilen in 2024. Daardoor staan oeverdelen onder water of zijn zelfs geheel overstroomd waardoor een veilige uitvoering van de werkzaamheden aan de oevers niet overal mogelijk is geweest. Voor zover de omstandigheden het hebben toegelaten is de uitvoering van de afwerkings- en inrichtingswerkzaamheden doorgegaan. Deze uitgevoerde werkzaamheden werden beperkt doordat de locatie moeilijk met materieel toegankelijk was. De uitvoering van de resterende werkzaamheden wordt pas goed mogelijk als de (grond)waterstanden weer normaal worden.*

#### **Schriftelijke verklaring adviseur gebiedsontwikkeling CZW**

*Volgens voorschrift 5 moest de eindtoestand uiterlijk 31 december 2024 gerealiseerd zijn. Voor het verstrijken van die termijn heeft de vergunninghouder een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd. In die brief is een toelichting gegeven op de voortgang en de werkomstandigheden op de ontgrondingslocatie. De vergunninghouder geeft aan dat de winning van zand conform planning in december 2023 is beëindigd. De verdere planning was dat de gehele locatie per 31 december 2024 afgewerkt en ingericht zou zijn conform het eindplan, maar dit blijkt door overmacht niet geheel mogelijk. In 2024 is de vergunninghouder geconfronteerd geworden met uitzonderlijk hoge grondwaterstanden op de locatie en daarmee ook met zeer hoge waterpeilen in de twee plassen. Door de hoge (grond)waterstanden konden de werkzaamheden aan de oevers van de plassen niet (veilig) worden uitgevoerd. Als gevolg van die omstandigheden treedt vertraging op bij de nog uit te voeren werkzaamheden. Daardoor zal het niet haalbaar zijn om de resterende werkzaamheden voor 31 december 2024 uit te voeren. Omdat de resterende werkzaamheden (herinrichting en natuurontwikkeling en de afwerking van de taluds onder water) pas kunnen worden gestart als de (grond)waterstanden weer normaal worden, kan de vertraging volgens de vergunninghouder oplopen tot circa 6 maanden.*

*Om aan te tonen dat de grondwatersituatie op de locatie en de directe omgeving uitzonderlijk hoog is in opdracht van de vergunninghouder door de Antea groep een memo (referentienummer 241216\_484458\_grondwaterstanden\_CZW) opgesteld. De conclusie van de memo is dat uit de monitoring is gebleken dat de waterpeilen in de plas, de freatische grondwaterstanden en de stijghoogten in het eerste watervoerende pakket in 2024 meerdere decimeters hoger liggen dan in eerdere jaren. De oorzaak hiervoor ligt grotendeels in de natte weersomstandigheden, waardoor de grondwaterstanden zijn verhoogd. In vergelijking met eerdere jaren zijn de gemeten grondwaterstanden ook uitzonderlijk te noemen.*

### **Conclusie**

De ontgroning is niet afgewerkt conform het door ons college goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand. Voorschrift 4.5 wordt overtreden.

### **Foto's**



**Foto 3:** *Deelgebied 1A in de noordelijke kweloever is deels afgewerkt en ingericht als ruigteveld en dynamisch moeras*



**Foto 4:** *In het deel van deelgebied 1A dat conform het eindplan afgewerkt en ingericht moet zijn als droge heide loopt een werkweg*



**Foto 5:** *In het noordoosten van deelgebied 1C moet nog specie worden opgespoten om als oppervlak te voldoen aan dynamisch moeras zoals is opgenomen in het eindplan*



**Foto 6:** *De afwerking van deelgebied 1C voldoet door de aanwezigheid van elektriciteitsleidingen en verharding en bebouwing (linksboven op de foto) niet aan het eindplan*



**Foto 7:** *Deelgebied 2 (zuidelijke kweloever) is niet omgevormd tot drie kleine ondiepe plassen en voldoet niet aan het eindplan*



**Foto 8:** *de bosstrook aan de Voorhoeveweg is afgewerkt*



**Foto 9:** in deelgebied 5 (duikplas) worden nog modelleringswerkzaamheden uitgevoerd, het deelgebied is niet afgewerkt en ingericht conform het eindplan



**Foto 10:** in de zuidwestelijke hoek van de duikplas staat de oever onder water zodat deze niet afgewerkt kan worden



**Foto 11:** overzichtsfoto van deelgebied 6, een onvergraven zone (natuurstrook straalbedrijf Cuijpers)



**Foto 12:** Het noordelijk talud van de duikplas wordt hersteld zodat de watersloot weer aangelegd kan worden en watervoerend wordt en daarmee in werking treedt volgens voorschrift 3.5



**Foto 13:** De deelgebieden 9A, 9B en 9C (bosstrook Lozerweg) zijn niet ontgraven

#### **Voorschrift 4.6**

Ten behoeve van de afwerking van de ontgroning mag in totaal (inclusief alle specie van elders vanaf 2009) niet meer dan 500.000 m<sup>3</sup> specie van elders worden aangevoerd. Deze specie mag slechts op en ten oosten van kadastraal perceel 3041 worden toegepast.

#### **Bevindingen**

Tijdens de controle is niet geconstateerd dat specie van elders wordt aangevoerd en/of wordt toegepast ten westen van kadastraal perceel 3041.

#### **Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 4.6 geconstateerd.

#### **Voorschriften inzake het definitieve plan van de eindtoestand**

#### **Voorschrift 5**

Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in 6-voud in te dienen definitieve plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op de bij de aanvraag behorende ontwikkelingsvisie zandwinning Weert (aanvraag

bijlage 5 en 6). In bedoeld plan van eindtoestand dient tevens te worden aangegeven op welke wijze de bos- en natuurcompensatie (binnen het plangebied) wordt gerealiseerd.

#### **Bevindingen**

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 22 december 2022 (aangevuld op 15 februari 2024) een verzoek tot goedkeuring van het eindplan van Centrale Zandwinning Weert B.V. ontvangen. Het eindplan is bij besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg (kenmerk D2023-00000480) op 16 februari 2024 goedgekeurd.

#### **Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 5 geconstateerd.

### **Voorschriften inzake de veiligheid**

#### **Voorschrift 7.1**

In toegang naar het te ontgronden terrein moet een deugdelijk hek aanwezig zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden gesloten.

#### **Bevindingen**

Tijdens de controle is geconstateerd dat in de toegang aan de Lozerweg in Weert een deugdelijk hek aanwezig is.

#### **Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 7.1 geconstateerd.

#### **Voorschrift 7.2**

Het terrein dient door middel van minimaal een 3-draads puntdraadafrastering ontoegankelijk te worden gemaakt.

#### **Bevindingen**

Tijdens de controle is geconstateerd dat in de noordoostelijke hoek van de locatie een deel van de afrastering was weggehaald in verband met de uitvoering van werkzaamheden op de locatie. Tijdens de controle is de uitvoerder hier op gewezen en op deze plek is weer een afrastering geplaatst.

De uitvoerder is er op gewezen dat dit voorschrift van toepassing is zolang als de locatie niet opgeleverd is.

#### **Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 7.2 geconstateerd.

#### **Aandachtspunt**

De voorschriften inzake de veiligheid blijven gelden totdat de locatie is opgeleverd.

**Voorschrift 7.3**

Het te ontgronden terrein dient met de nodige waarschuwborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" opvallend en duidelijk te worden gemarkeerd.

**Bevindingen**

Tijdens de controle is geconstateerd dat waarschuwborden rondom de locatie zijn geplaatst. De uitvoerder is er op gewezen dat dit voorschrift van toepassing is zolang als de locatie niet opgeleverd is.

**Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 7.3 geconstateerd.

**Aandachtspunt**

De voorschriften inzake de veiligheid blijven gelden totdat de locatie is opgeleverd.

**Nazorg****Voorschrift 8**

De houder van de vergunning dient tot uiterlijk 1 jaar nadat de inrichting is voltooid, zonodig dan wel op aanwijzing van ons college:

- nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen;
- niet aangeslagen danwel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.

**Bevindingen**

Tijdens de controle is geconstateerd dat de inrichting niet is voltooid. De in voorschrift 8 genoemde termijn start nadat de inrichting is voltooid.

**Conclusie**

Er is geen overtreding van voorschrift 8 geconstateerd.

----- EIND RAPPORTAGE -----